



VKM 31012

Műszaki adatlap - 2010. április

VKM 31012



AUDI A3, SEAT Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, SKODA Octavia, VW Bora, Caddy II, Golf IV, új Bogár, Polo



BESZERELÉSI JAVASLATOK



OE # : 038 903 315 C

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR	MOTORKÓDOK
AUDI	A3	1.9 TDI	AGR, AHF, ALH, ASV
SEAT	Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II	1,9 D, 1,9 TDI	AGR, AHF, ALH, ASV
SKODA	Octavia	1.9 TDI	AGR, AHF, ALH, ASV
VW	Bora, Caddy II, Golf IV, új Bogár, Polo	1.9 TDI	AGR, AHF, ALH, ASV



Csavarok

Csavaranya

1. sz. ábra

BESZERELÉSI JAVASLATOK

- 1) Lazítsa ki a multi-V szíjat úgy, hogy egy szerszámmal a VKM 31012 szíjfeszítő hátuljánál lévő csavaranyát elforgatja (lásd az 1. sz. ábrát). Ezután távolítsa el a szíjat a rendszerről. Csavarja ki a 3 rögzítőcsavart és vegye ki a szíjfeszítőt.
- 2) Tegye be az új szíjfeszítőt, ügyelve arra, hogy az összes rögzítő csavart a jármű gyártójának utasításai szerint húzzon meg, még a feszítő meglazítása előtt. MINDIG új szíjat használjon, soha ne tegye vissza a régit!

A teljes és professzionális javítás érdekében - ne kockáztasson! Cserélje ki az összes elemet az SKF VKMA 31014 készlet pótalkatrészeivel.

A meghibásodás kockázatának elkerülése érdekében mindig végezze el ezt az eljárást a segédberendezés hajtásrendszer javításakor.




VKM 31012

Műszaki adatlap - 2010. április

VKM 31012

BESZERELÉSI JAVASLATOK

- 3) Mindig ellenőrizze a hidraulikus csillapító csavarjainak meghúzotttságát (2. sz. ábrán nyilakkal jelölve), illetve azt, hogy a csillapító a rögzítőcsavarjain el tud-e fordulni. Ugyanis ha a csillapító a csavarjain nem tud elfordulni, akkor a csillapítófunkcióját képtelen ellátni, ami a szíj rángatózásához vezet, illetve a szíjtől a feszítőgörgőn keresztül érkező dinamikus erőhatások az alumíniumöntvény-tartó károsodását, törését okozhatják (3. sz. kép). **Éppen ezért a csillapító csavarjait ellenőrizze, hogy nincsenek-e túl húzva, ha igen, úgy a megfelelő mértékben lazítsa meg őket, amennyiben viszont a csillapító megfelelően el tud fordulni, akkor a rögzítőcsavarjaihoz nem szükséges hozzányúlni!**

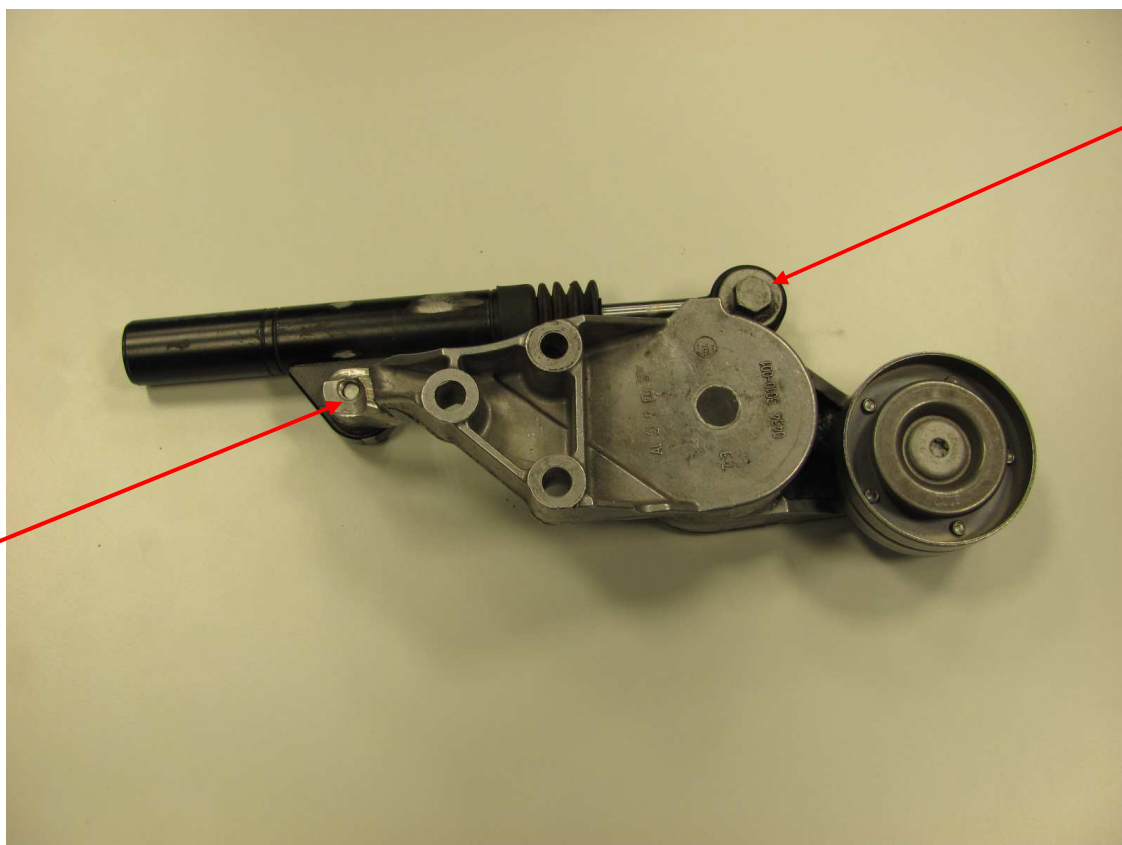


2. sz. ábra



VKM 31012

Műszaki adatlap - 2010. április

VKM 31012

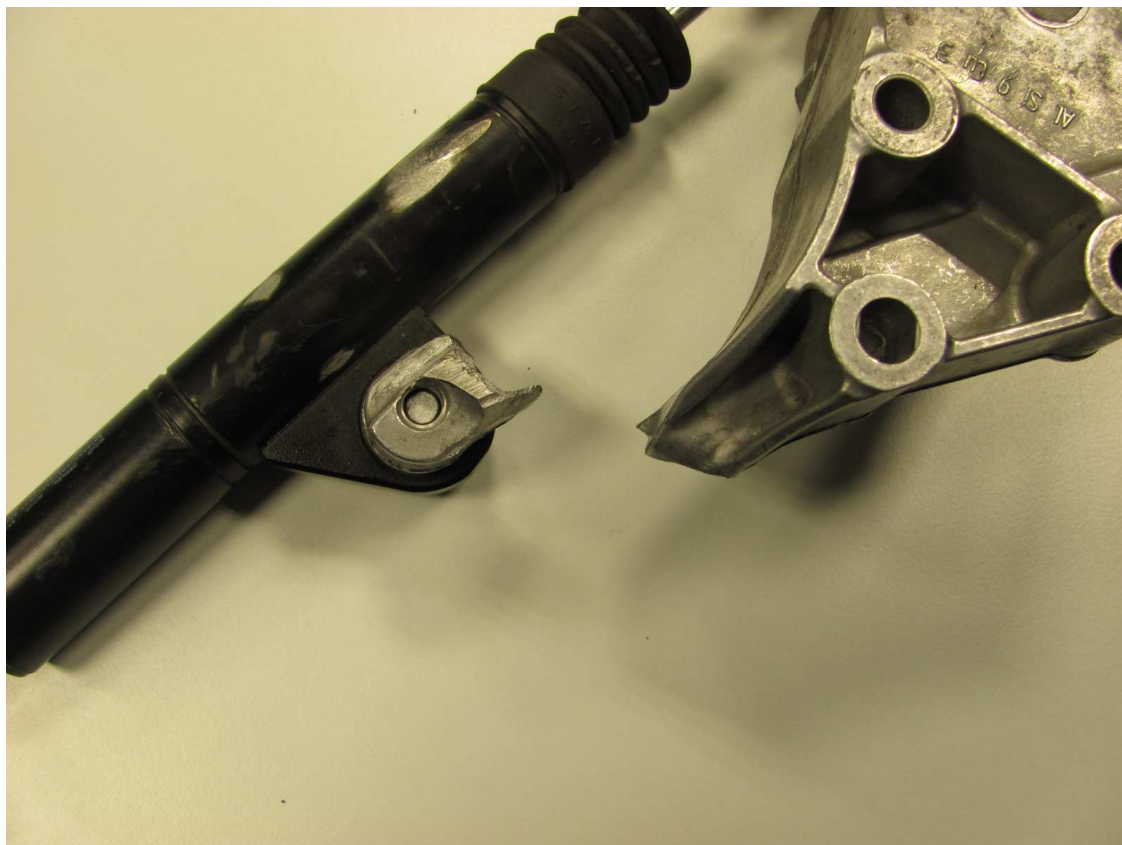

3. sz. ábra

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2010

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

