

# VKMA 01258 / VKMA 01270 AXL motorkódok

Kiadva: 2008. 10. 15.



## VW Transporter IV 2.5 TDI Syncro



**Alkalmazások:** A VKM 11072 és VKMA 01270 készletek nem használhatóak VW Transporter IV 2.5 TDI Syncro AXL kódú motorjához (*katalógus 798. oldal*)



**KATALÓGUS KORREKCIÓJA:** A VKMA 01258, beleértve a benne lévő VKM 11257 szíj feszítőt is, szerelhető fel a VW Transporter IV 2.5 TDI 100 AXL kódú motorjára.

### Helyes alkalmazások

VW TRANSPORTER IV 2.5 TDI 100				
ACV, AUF, AYC <b>AXL</b>	09/95	04/03	58)	<b>VKMA 01270</b>
				VKM 11072
				VKM 11073
				VKM 11258
AXL	09/95	04/03	58)	<b>VKMA 01258</b>
				VKM 11073
				VKM 11257
				VKM 11258

Install Confidence

www.vsm.skf.com



# VKMA 01258 / VKMA 01270 AXL motorkódok

Kiadva: 2008. 10. 15.

## Készletek közötti eltérés:

VKMA 01270	VKMA 01258
<b>VKM 11072 (Vezérműtengely oldal)</b>	<b>VKM 11257 (Vezérműtengely oldal)</b>
VKM 11073 (Adagolóoldal)	VKM 11073 (Adagolóoldal)
VKM 11258 (Adagolóoldal)	VKM 11258 (Adagolóoldal)

A 2 készlet közötti egyetlen különbség az, hogy a szíjfeszítő a vezérműtengely felőli oldalon helyezkedik el.

A készletekben lévő összes többi alkatrész (szíjak, csavarok, csavaranyák, stb. ...) megegyezik.

Install Confidence

[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)



# VKMA 01258 / VKMA 01270 AXL motorkódok

Kiadva: 2008. 10. 15.

A VKM 11072 és a VKM 11257 szíjfesztő kialakítása igen hasonló egymáshoz, és különbség csak a belső fesztőrugó előfeszítettségében van *(lásd a lentebbi képeket)*. A VKM 11257 rugójának előfeszítettsége nagyobb mint a VKM 11072 rugójáé.



Kockázat: Ha a nem megfelelő szíjfesztő kerül felszerelésre, akkor a VKM 11257 rugójának nagyobb előfeszítettsége miatt az a motor meghibásodásához vezethet.

Install Confidence

[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

