

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓ

**TÁRGY:** VKM 16000 & VKM 16001 (a VKMA 06000, 06010, 06001 készletek tartalmazzák)

**ALKALMAZÁSOK:** RENAULT CLIO/EXPRESS/EXTRA/RAPID/KANGOO/MEGANE/R19 /TWINGO/THALIA

A viszonteladóinktól származó vélemények miatt elhatároztuk, hogy az alábbi kérdésekben speciális információkkal állunk a rendelkezésükre:

### - Kialakítás

Manapság ezen SKF készletekben két beszállítótól származó kivitel található, melyek ránézésre az egyik oldalukon kissé különböznek egymástól (lásd a [Designs részt](#)). Az összes fontos méret tőrésen belüli és megfelel a járműgyártói (OE) előírásoknak.

### - Felszerelési művelet

A szíj feszítő meghúzási nyomatéka és a szíj feszítési művelet (mely a szíj feszítettségét eredményezi) befolyással bír a vezérműszíj motor működése közbeni viselkedésére (lásd az [Illustrations részt](#)), ez vonatkozik a szíj feszítő rögzítőcsavar túl-/alulhúzására is.

Az SKF & a járműgyártói (OE) felszerelési útmutatóban lévőket kell követni, a VKMA készletek tartalmazzák ezt az útmutatót.

Kapcsolódva az SKF csapágy kismértékű eltéréséhez, ez kérdéseket vehet fel a beépítést végző szerelőkben. Ez a jelenség egyébként egészen általános más motorokon is (lásd a [Common Engine Example részt](#)).

## KÖVETKEZTETÉS

Az ügyfelektől származó lehetséges kérdésekre válaszolva, a vezérlésben lévő alkatrészek egyikénél sem lép fel ezen jelenség miatt idő előtti meghibásodás. A vízszivattyú, szíj feszítő és vezérműszíj az előírt paramétereik szerint fognak működni, amennyiben a felszerelési és feszítési műveleteket az előírások szerint végzik el.



Járműgyártói (OES) alkatrész - (RENAULT 77 00 736 085)



SKF gyártmány (RENAULT 77 00 736 085-vel megegyezik)



A szállítástól és a rendelkezésigétől függően mindkét kivitel megtalálható az SKF készletekben




Motor-  
blokk

A járműgyártó (OE) által felszerelt szíjfeszítő és szíj a szíjtárcsa bal oldala felé kúszik  
Szíj nem központos



Motor-  
blokk

Az SKF által felszerelt szíjfeszítő és szíj a szíjtárcsa jobb oldala felé kúszik  
Szíj nem központos

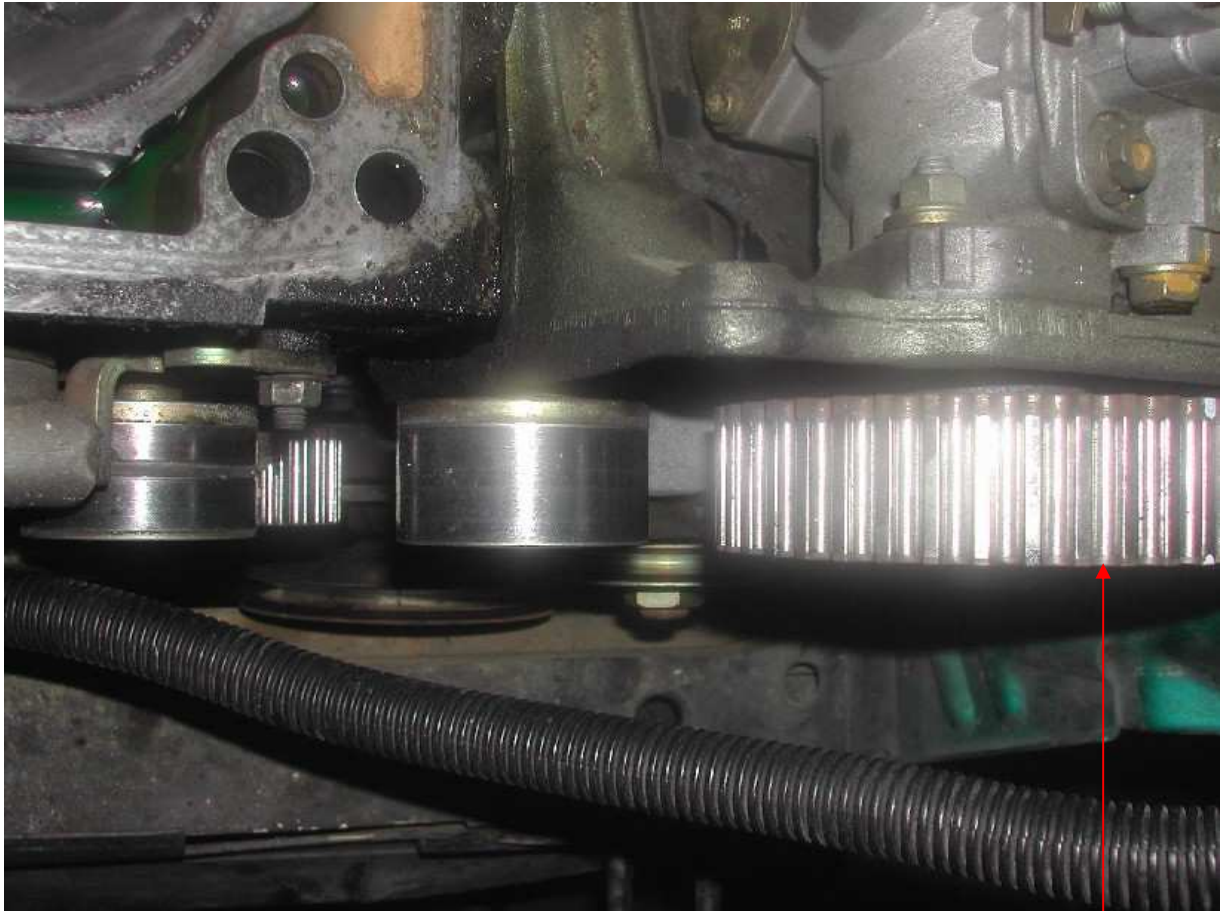

Hasonló szíjviselkedés (OE felszerelésű alkatrész) egy másik Renault motoron (J8S).

Szík eltolódása a középvoalától

